

A12E

Indicator težine

Baždarenje i podešavanje parametara displeja

Da bi ušli u režim baždarenja morate pre uključanja uređaja pritisnuti taster # i držati sve vreme inicijalizacije uređaja (odbrojavanje od 0-9, kad dođe do 9 pustite taster). Nakon toga na displeju će vam se pojaviti poruka d____1

1. Pritiskom na taster TARE birate šta će biti osnovna jedinica za prikaz težine.

Ponudjene vrednosti 1,2,5,10,20,50. Primer:

Vaga meri do 5kg i prikaz je u gramima 5.000.

Ukoliko je setovana vrednost 1 vaga će prikazivati 5.001, 5.002,5.0012, 5.013 (prikaz na 1 gram)

Ukoliko je setovana vrednost 2 vaga će prikazivati 5.002, 5.004,5.0012, 5.014 (prikaz na 2 grama)

Ukoliko je setovana vrednost 5 vaga će prikazivati 5.005, 5.010,5.015, 5.020 (prikaz na 5 grama) itd

Pritiskom na taster # prelazimo na sledeći parametar P_0.000

2. Podešavanje decimalnog mesta. Pritiskom na taster TARE biramo broj decimalnih mesta

P____0 bez decimalnih mesta

P__0.0 jedno decimalno mesto

P__0.00 dva decimalna mesta

P_0.000 tri decimalna mesta

Pritiskom na taster # prelazimo na sledeći parametar FULL

3. Na ovom parametru upisujemo maksimalnu težinu koju vaga može da izmeri. Tasterom TARE biramo decimalno mesto koje podešavamo, tasterom ZERO podešavamo vrednost. Ukoliko u toku merenja

težina predje vrednost koja je upisana na ovom parametru na displeju će se pojaviti poruka OL (prekoračenje)

Pritiskom na taster # prelazimo na sledeći parametar noLoAd

4. Na ovom parametru podešavamo nulu vage. Vaga mora biti bez ikakvog tereta. Ukoliko vam svetli led dioda STABLE to znači da je uredjaj izmerio i zapamtio ovu vrednost kao nultu težinu.

Pritiskom na taster # prelazimo na parametar AdLoAd

5. Ovo je najbitniji parametar za baždarenje vage. Pritisnite taster TARE. Na displeju će vam se pojaviti sve 0. Tasterom TARE birate decimalno mesto tasterom ZERO podešavate vrednost.

Upišite vrednost tega ili neke druge poznate težine koju ćete staviti na vagu. Stavite teret na vagu. Sačekajte da se uključi led-dioda STABLE. Pritisnite strlicu #. Na displeju će vam se pojaviti poruka END kao znak da ste završili sa baždarenjem. Da bi nove vrednosti bile upamćene morate sa zadnje strane uredjaja skinuti poklopac gde piše Calibration i u sredini pritisnuti taster. Nakon toga će nove vrednosti baždarenja biti prihvaćene i sledeće merenje će se obavljati po novounešenim parametrima. Ukoliko ne želite da unesete nove vrednosti isključite uredjaj i ponovo ga uključite, vратиće stare vrednosti baždarenja.